CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie la barra del calibre con un paño de algodón seco antes de usarlo para evitar que la humedad distorsione la pantalla.
2. Mantenga el calibre limpio y seco (el líquido puede dañar la parte deslizante).
3. Limpie las mordazas suavemente con un paño de algodón. Nunca utilice gasolina, acetona u otras soluciones orgánicas.
4. Apague la unidad cuando el calibre vaya a permanecer inactivo durante algún tiempo para no gastar pilas.n.

SOLUCION DE PROBLEMAS

PROBLEMA:	**SOLUCION:**
Cada segundo los dígitos saltan simultaneamente.	El voltaje de la batería es inferior a 1.45V. Retire la tapa y reemplace la batería.
La pantalla no cambia cuando se mueve.	Problemas en el circuito.Saque la pila y reinicie el aparato al cabo de 30 segundos.
La pantalla muestra 000.00 o IN 00.000	Los botones de funciones y el extremo de la señal del deslizador pueden estar en cortocircuito. Retire la cubierta, coloque los resortes de botón en su lugar con cubiertas de goma. El contacto debe estar libre de obstrucciones.
Botones de funciones no activos	Los botones de goma pueden estar fuera de su sitio debido a un exceso de presión. Aplicar la solucion anterior.
El error de lectura es ≥ 0.1mm	El sensor puede tener suciedad. Retire el conjunto de la cubierta y la guía deslizante. Sople la cara del sensor con aire comprimido limpio (5 kg/cm2) y con un paño seco que no suelte pelusa.
No se muestra en la pantalla LCD	1.) Mal contacto de la batería. Revise el compartimiento de la batería, limpie si es necesario. 2.) El voltaje de la batería es inferior a 1.3V. Reemplace con la batería correcta.

AUTO APAGADO

MEDID

CALIBRE DIGITAL

CE

03.04.0487ECC

MANUAL DE USUARIO

PARA SU SEGURIDAD Y CUIDADO DE ESTA HERRAMIENTA lea atentamente las instrucciones y conservelas para usarlas en el futuro.

D4 06 07 60503 001

De conformidad con la Directiva Europea ROHS 2011/65/EU

ESPECIFICACIONES Y FUNCIONES

Su calibre digital se ha construido con materiales y mano de obra de calidad y le durará muchos años sin problemas siempre y cuando se realicen los cuidados que se describen en la sección "Cuidado y mantenimiento"

Rango de medición:	Resolución:
0 - 150mm / 0 - 6"	0.01mm / 0.0005"
0 - 200mm / 0 - 8"	0.01mm / 0.0005"
0 - 300mm / 0 - 12"	0.01mm / 0.0005"

Rango de medición:	Precisión:
0 - 200mm / 0 - 8"	0.03mm / 0.001"
200- 300mm / 8 - 12"	0.04mm / 0.0015"

Repetibilidad: 0.01 mm o 0.0005"
Velocidad máxima de medición: 1.5m/sec or 60"/sec.
Sistema de medición: Sistema de medición de CAP lineal sin contacto.

Pantalla: Pantalla LCD, signo menos "-", carácter en 6.35 mm / 0.25 "de altura para 5 dígitos, dígito pequeño" 5 "y signo de" IN "para la unidad de medida en pulgadas.

Bateria: Una batería de óxido de plata 1.5V por un año de uso continuo. Advertencia de batería baja por pantalla parpadeante.

Temperature de trabajo: 0 ℃ ~ +40 ℃

Temperature de almacenaje: -20 ℃ ~ +70 ℃

Influencia de la humedad: Not important within 0 to 80% of relative humidity.

Salida de datos: Salida en serie para la interfaz con el ordenador o la impresora host.

Interfaz de procesamiento de datos (opcional): Funciones: almacenamiento de datos, procesamiento e impresión, con software de control de calidad.

Auto apagado

CARACTERÍSTICAS

Cambio de métrica / pulgada y viceversa (conversión verdadera)

APLICACIONES

Mediciones de dimensiones externas

Mediciones de dimensiones internas

Mediciones de profundidad

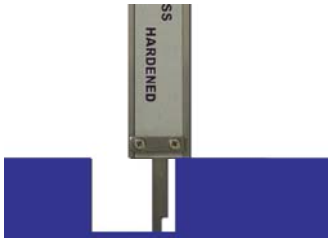

Medidas por fases

Metodo medicion diferencial(aplicación ajuste a cero)